

Samfälligheten Bronsyxan, Västerås

Kontrollrapport 3

Deltagare:

Mikael Dackland, Dacklands Ingenjörbyrå AB (Beställarens ombud, MD)

B=Beställare/byggherre (Samf. Bronsyxan)
TE= Totalentreprenör (RT Driftservice AB)
RE=Rörentreprenör (UE)
BE=Byggentreprenör (BE)
ME=Markentreprenör (ME)

Besök på plats, kontroll av pågående arbeten

Lucka till nedstigningsbrunn:

Luckorna är på flera ställen för små, de når ej över kanten på mursten, platonmatta (se bild 1).
Nedvik på plåt i framkant, borde vara även på sidorna.

Luckorna ej fastsatta, lås saknas.

Enl ök skall lucka vara i nivå med mark, på flera ställen t ex Bronsnålgatan 17 sticker locket upp ca 3 cm över nivå plattor (se bild 2).

Luckorna måste isoleras på undersidan då det fällt ut rikliga mängder med kondens.



Bild 1

Mikael Dackland

Datum
2015-09-10

Arb. Nr
2014-020



Bild 2

Plattor:

Plattor återställs och anpassas till höjd på lucka.

I vissa fall har kvarvarande plattor satt sig vid schaktning, dessa justeras.

Sätt sand under/mellan plattor saknas.

Bilder tagna vid Bronsnålgatan 17.

Mikael Dackland