

Protokoll

säkerhetsbesiktning lekplats

Lekplats: Trastsångsvägen 87 - Linköping
Beställare: Göran Elebring – Trastsångsvägens Samfällighetsförening
Datum för besiktning: 2021-05-07

Besiktning utförd mot tillämpliga regelverk;
SS-EN 1176, 1177,
Ordningslagen (OL)
Plan och bygglagen (PBL)
Boverkets byggregler (BBR)
Produktsäkerhetslagen (PSL)

Besiktningsperson: Richard Lilja
Innehar certifikat CPL 146:15
utfärdat av SERENO CertifieringAB
Telefon: 013-465 99 78
richard.lilja@thormans.se

Totalt antal fel på denna lekplats:	A-fel: 2	B-fel: 4	C-fel: 22	Anm:
--	-----------------	-----------------	------------------	-------------

Allmänt



Bild 1



Bild 2

Bild 3

Beskrivning	Bild	§	Fel
Olåsta brunnar i anslutning till lekplatsen.	2, 3	OL	A
Hänvisningsskylt med info om adress, larmnummer, ägare mm saknas	NA	1176-7:8.2.4	C
Rutiner för besiktning och underhåll saknas enl. Bil 1	NA	1176-7:6	C
Anvisningar från redskapstillverkaren saknas	NA	1176-7:8.1.1, 8.2.3, 8.2.9	C
Rutiner för åtgärder vid olycka saknas	NA	1176-7, 8.2.5	C
Rutiner för drift och underhåll saknas enl. Bil 1	NA	1176-7:8	C

Redskap: #1: Volträcke HAGS

Kritisk fallhöjd: 1,6m Tillverkningsår: ?



Bild 1



Bild 2

Bild 3

Beskrivning	Bild	§	Fel
Fel typ/dålig kvalitet på fallskyddsmaterial. Ger ej tillräckligt fallskydd.	8	1176-1:4.2.8.5.2	C
Märkning för identifiering av redskap saknas	NA	1176-1:7.1	C

Redskap: #2: Vippunga typ 3A Kompan M155

Kritisk fallhöjd: <0,6m Tillverkningsår: -



Bild 1



Bild 2

Bild 3

Beskrivning	Bild	§	Fel
Täcklock saknas	2	1176-7:8.2.6	C
Märkning för identifiering av redskap saknas	NA	1176-1:7.1	C

Redskap: #3: Gungställning typ 1 2pl**Kritisk fallhöjd: 1,3m Tillverkningsår: ?**

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6

Beskrivning	Bild	§	Fel
Stolpar och överliggare är spruckna och början till murkna	2, 3	1176-7:8.2.7	C
Hållfastheten har ej kunnat bedömas i stolparna	NA	1176-1:4.2.2	C
För kort avstånd mellan gunga och ställning. Ska vara minst 560mm för denna	4	1176-2:4.4.1	B
Gungorna är slitna och trasiga	5	1176-7:8.2.7	C
Öppning mellan 8,6 och 12mm ej tillåten. Fingrar kan fastna.	6	1176-1:4.2.13	C
Inspriingskydden står för nära, ska vara 1,5m utanför islagsytans minimum 4,8m i detta fall.	NA	1176-2: Bil A	C
Fel typ/dålig kvalitet på fallskyddsmaterial. Ger ej tillräckligt fallskydd.	NA	1176-1:4.2.8.5.2	C
Märkning för identifiering av redskap saknas	NA	1176-1:7.1	C

2021-05-09

**Redskap: #4: Klätterlek med gunga. Jungle Gym -
Kritisk fallhöjd: 1,55m Tillverkningsår: ?**



Bild 1

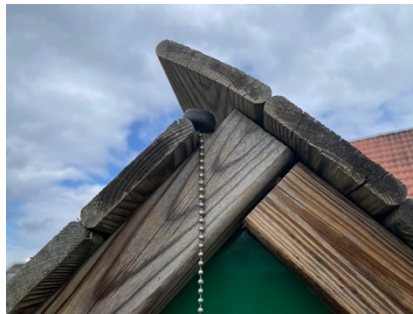


Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8

Bild 9

Beskrivning	Bild	§	Fel
Leksaker utan produktcertifikat i offentlig lekyta.	NA	PSL	C
Leksaker som ej är certifierade utifrån SS_EN 1176 i offentlig lekyta	NA	1176-1	C
Vid prövning enl. bil. D3.2.3 knävringen fastnar. Hår/kläder kan fastna. Gäller tak/ tvingande rörelse	2, 3	1176-1:4.2.7.3	A
Fel typ/dålig kvalitet på fallskyddsmaterial. Ger ej tillräckligt fallskydd.	4, 5	1176-1:4.2.8.5.2	B
För kort avstånd mellan gunga och ställning. Ska vara minst 550mm för denna	4	1176-2:4.4.1	C
Brädorna sviktat, risk att gå av	6	1176-7:8.2.6	C
Fria fallutrymmet kring redskapet är för liten. Ska vara minst 1500mm utan föremål i fallutrymmet.	7	1176-1:4.2.8.4	B
Infästningarna är skadade, dålig hållfasthet	8	1176-7:8.2.7	B
Mekanisk hållfasthet. Redskapet är ej stabilt vid belastning.	NA	1176-1:4.2.2	C
Märkning för identifiering av redskap saknas	NA	1176-1:7.1	C

2021-05-09

Redskap: #5: Baksandlåda, ej besiktad som lekredskap

Kritisk fallhöjd: NA Tillverkningsår:



Bild 1

Bild 2

Bild 3

Beskrivning	Bild	§	Fel
Inga fel identifierade			

Thormans Entreprenad tackar för förtroendet att ni valde att anlita oss för er lekplatsbesiktning.

Vid frågor eller oklarheter hör gärna av er.



Richard Lilja, Thormans Entreprenad

Felklassning:

A-Fel: Fel som kan medföra risk för allvarlig skada eller fel som kan medföra stor risk för mindre skada.

(Normalt krävs omedelbar åtgärd.)

B-Fel: Fel som kan medföra mindre risk för mindre skada eller fel som kan medföra stor risk för liten skada.

(Normalt bör åtgärd vidtagas snarast)

C-Fel: Fel som kan medföra liten risk för mindre skada eller fel som kan medföra mindre risk för liten skada.

(Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.)

OL: Ordningslagen; (SFS 1993:1617 3 kap. 5 §)

!: Besiktningsmans kommentarer.

Observera: Det åligger lekplatsens ägare/förvaltare att identifiera behov av åtgärd samt tidpunkt för denna åtgärd.

För att lämna synpunkter på certifikatinnehavarens verksamhet till certifieringsorganet

*SERENO Certifiering AB
Surbrunnsgatan 12
11427 Stockholm
Tel: 08 55695330*

Thormans Entreprenad AB, Låskolvsgatan 4 589 41 Linköping,
orgnr 556720-0745 013-465 99 60, www.thormans.se