

Nyby Backes Samfällighet

Årsbesiktning



 **UNGARELLI**
LEKPLATSBESIKTNINGAR.SE

31.10.2025



s2p.fi

Innehåll

Rapportens information	3
Besiktningsinformation	3
Inspekterat område	4
Inspekterade objekt	6
Reparationsbehov	7
Om denna rapport	9
Friskrivningsklausuler	9
Beskrivning av riskbedömningen	10
Status för reparationsbehov	11

Rapportens information

Rapport-ID	38057 version
Datum som rapporten skapades	31.10.2025 13:58

Besiktningensinformation

Allmän information

Unikt ID	38057
Besiktningstid	29.10.2025 🕒 14:45 — 31.10.2025 🕒 13:10
Besiktningsanteckning	
Väder	Conditions: Overcast. Temperature: 5.2 °C (Feels like: 3.1 °C) Wind speed: 9.4 km/h

Inspektör


Namn	Josef Ungarelli
S2P certifikat	INS 10 0016
E-post	josef@lekplatsbesiktningar.se



Företag

Information	Hemsida - lekplatsbesiktningar.se Tel - 0708 58 59 51 Ungarelli Lekplatsbesiktningar Josef Ungarelli Björkhagsgatan 21E 66330 Skoghäll (Hammarö)
-------------	---

Inspekterat område

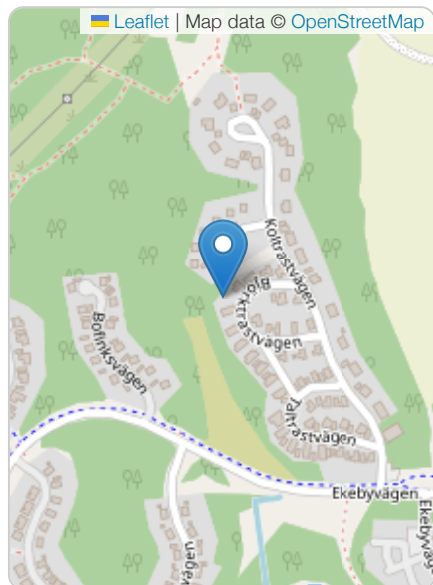

Namn

Nyby Backes Samfällighet

Adress

Björktrastvägen 17-19, 186 47 Vallentuna

Koordinater

59°33'2.1"N 18°3'32.0"E

Ytterligare information

Nyby Backes Samfällighetsförening
Org. nr 717915-3544
Björktrastvägen 21, 186 47 Vallentuna

Marielle Nottberg
marielle@nxtlev.com
0702-70 01 40

besiktningsrapport till styrelsen@nybybacke.se och
faktura till avgift@nybybacke.se

Godkännandestatus

✓ Godkänd med ändringar

Statistik

Riskenivå	Områdesrisker	Utrustningsrisker	Totalt antal risker
X	0	0	0
A	0	0	0
B	0	0	0
C	0	2	2
D	0	1	1
-	0	0	0
Ingen riskbedömning	0	0	0
Se förklaring för risknivåer i slutet av denna rapport.			

Inspekterade objekt



2025 / 10 / 29

Sandlåda

Godkännandestatus

✓ Godkänd



2025 / 10 / 29

Gungställning

Godkännandestatus

✓ Godkänd med ändringar

Tillverkare

Hags

Reparationsbehov

2

Högsta risken

C



2025 / 10 / 29

Rutschbana

Godkännandestatus

✓ Godkänd

Installationsår

2011

Tillverkare

Hags

Typnummer

606315 Unimini



Hänvisningsskylt

Godkännandestatus

✗ Underkänd

Reparationsbehov

1

Högsta risken

D

Reparationsbehov

29.10.2025

Skapad #88867

Josef Ungarelli



Gungställning



2025 / 10 / 29

Beskrivning

Stötdämpande underlag behöver ses över, fyllas på/luckras upp.

Riskbedömning



Hjärnskakning

Mycket kortvarig medvetslöshet (minuter)

29.10.2025

Skapad #88873

Josef Ungarelli



Gungställning



2025 / 10 / 29

Beskrivning

Det ska va 485cm till staket. Det är bara 415cm till staket. Håller med om att fallutrymmet överlappas med rutchbanan men man färdas i samma riktning vilket ger en väldigt låg risk för skada.

Riskbedömning



Riskbedömning av säkerhetsområdet

31.10.2025

Skapad #89487

Josef Ungarelli



Hänvisningsskylt

Beskrivning

Hänvisningsskylt saknas med adress, kontaktuppgifter vid fel och nummer till 112.

Riskbedömning

Ingen förutsägbar skada

Ingen skada

Om denna rapport

Friskrivningsklausuler

Reparationsuppmaningarna som presenteras i detta dokument är endast riktlinjer. Ägaren av området bestämmer, vad som repareras och hur. Sättet som reparationer genomförs på bör säkerställa säkerheten för slutresultatet som helhet.

Beskrivning av riskbedömningen

Riskbedömningen som används i denna inspektionsrapport är baserad på riskbedömningsmetoden härledd från RAPEX-direktivet (2010/15/EU), särskilt tillämpad för risker i lek- och idrottsområden. Riskbedömningsmetoden lärs ut till de som har genomgått Safe to Play-inspektörsutbildningen. Ett certifikat på Inspect-nivå är ett bevis på en persons förmåga att utföra en riskbedömning, även om en icke-certifierad person också kan vara kvalificerad. Endast en riskbedömning utförd av en kvalificerad person på plats kan anses vara tillförlitlig.

Nivån på risken beror på hur allvarlig den förmodade skadan är och sannolikheten för att den inträffar.

Skadans svårighetsgrad klassificeras i fyra svårighetsgrader, varav "1" motsvarar blåmärken och "4" motsvarar döden.

Sannolikheten för skada bedöms i 5 steg där "3" motsvarar en normal sannolikhet.

Riskenivån som bestäms av de två ovanstående faktorerna indikeras med bokstäverna X, A, B, C, D och "-" enligt matrisen nedan. Den korrigeringe åtgärden bör planeras utifrån riskenivån.

	0	1	2	3	4	5
1 🧐	-	-	D	D	C	B
2 🧐	-	D	C	B	A	A
3 🧐	-	C	B	A	A	X
4 😞	-	C	A	A	A	X

"X" Kritisk: Risken ska omedelbart åtgärdas.

"A" Allvarlig: Risken ska åtgärdas utan dröjsmål.

"B" hög: Risken åtgärdas normalt men kan lämnas som den är i de områden där den acceptabla riskenivån är högre än normalt.

"C" medium: Risken lämnas normalt som den är men kan åtgärdas i de områden där den acceptabla riskenivån är lägre än normalt.

"D" Låg: Risken är låg. "-" Ingen: Ingen risk alls.

Status för reparationsbehov

Inspektionsanmärkningar för området och föremålen klassificeras i olika tillstånd efter vad som ska göras med dem härnäst:

"Skapat": En ny post och chefen måste bestämma vad som ska göras med den.

"Övervakad": Äldre post för vilken chefen har begärt ytterligare information.

"Omvärderad": Ytterligare information har lämnats av inspektören och chefen måste bestämma vad som ska göras med den.

"Planerad": Chefen har bestämt hur och när de korrigerande åtgärderna ska göras, men åtgärderna har ännu inte slutförts.

"Reparerad": Korrigerande åtgärd har vidtagits och ingen ytterligare åtgärd krävs.

"Inget behov av åtgärd": Chefen har beslutat att det inte finns något behov av korrigerande åtgärder.