

Protokoll

säkerhetsbesiktning lekplats

Lekplats: Trastsångsvägen 55 - Linköping
Beställare: Göran Elebring – Trastsångsvägens Samfällighetsförening
Datum för besiktning: 2021-05-07

Besiktning utförd mot tillämpliga regelverk;
SS-EN 1176, 1177,
Ordningslagen (OL)
Plan och bygglagen (PBL)
Boverkets byggregler (BBR)
Produktsäkerhetslagen (PSL)

Besiktningsperson: Richard Lilja
Innehar certifikat CPL 146:15
utfärdat av SERENO CertifieringAB
Telefon: 013-465 99 78
richard.lilja@thormans.se

Totalt antal fel på denna lekplats:	A-fel: 1	B-fel: 1	C-fel: 25	Anm:
--	-----------------	-----------------	------------------	-------------

Allmänt

Bild 1



Bild 2



Bild 3

Beskrivning	Bild	§	Fel
Olåsta brunnar i anslutning till lekplatsen.	2, 3	OL	A
Hänvisningsskylt med info om adress, larmnummer, ägare mm saknas	NA	1176-7:8.2.4	C
Rutiner för besiktning och underhåll saknas enl. Bil 1	NA	1176-7:6	C
Anvisningar från redskapstillverkaren saknas	NA	1176-7:8.1.1, 8.2.3, 8.2.9	C
Rutiner för åtgärder vid olycka saknas	NA	1176-7, 8.2.5	C
Rutiner för drift och underhåll saknas enl. Bil 1	NA	1176-7:8	C

2021-05-09

Redskap: #1: Gungställning typ 1, 2pl
Kritisk fallhöjd: 1,6m Tillverkningsår: ?



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6

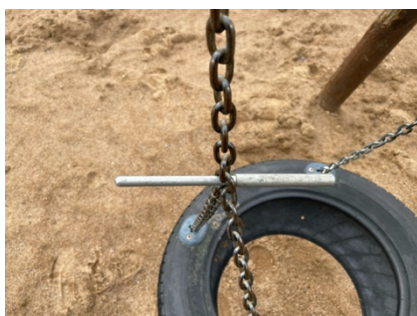


Bild 7



Bild 8



Bild 9

Beskrivning	Bild	§	Fel
Stolpar och överliggare är spruckna och början till murkna	2, 3	1176-7:8.2.7	C
Hållfastheten har ej kunnat bedömas i stolparna	NA	1176-1:4.2.2	C
Infästningarna glappar	4	1176-7:8.2.6	C
Länkarna är slitna, minskad hållfasthet	5	1176-7:8.2.7	C
Gungan hänger för lågt. Fri markhöjd minst 350 mm.	6	1176-2:4.2	C
Öppning mellan 8,6 och 12mm ej tillåten. Fingrar kan fastna.	7	1176-1:4.2.13	C
Fel typ/dålig kvalitet på fallskyddsmaterial. Ger ej tillräckligt fallskydd.	8	1176-1:4.2.8.5.2	C
Sargen är murken och innehåller uppstående spik	9	1176-7:8.2.7	C
Insprikningskydden står för nära, ska vara 1,5m utanför islagsytans minimum 4,7m i detta fall.	NA	1176-2: Bil A	C
Märkning för identifiering av redskap saknas	NA	1176-1:7.1	C

2021-05-09

Redskap: #2: Lekstuga

Kritisk fallhöjd: <0,6m Tillverkningsår:



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Beskrivning	Bild	§	Fel
Taket är löst	2	1176-7:8.2.7	B
En bräda saknas	3	1176-7:8.2.6	C
Huset är rangligt, lekredskap ska vara stabila vid belastning	NA	1176-1:4.2.2	C
Märkning för identifiering av redskap saknas	NA	1176-1:7.1	C

Redskap: #3: Vippunga typ 1 Gungbräda HAGS

Kritisk fallhöjd: 1,3m Tillverkningsår: ?



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Beskrivning	Bild	§	Fel
Fel typ/dålig kvalitet på fallskyddsmaterial. Ger ej tillräckligt fallskydd.	2	1176-1:4.2.8.5.2	C
Skrudar är lösa	3	1176-7:8.2.7	C
Märkning för identifiering av redskap saknas	NA	1176-1:7.1	C

Redskap: #4: Vippunga typ 2A HAGS Pony

Kritisk fallhöjd: <0,6m Tillverkningsår: ?



Bild 1



Bild 2

Bild 3

Beskrivning	Bild	§	Fel
Sitsen är trasig, saknar stoppning	2	1176-7:8.2.7	C
Märkning för identifiering av redskap saknas	NA	1176-1:7.1	C

2021-05-09

Redskap: #5: Baksandlåda, ej besiktad som lekredskap

Kritisk fallhöjd: m Tillverkningsår:



Bild 1



Bild 2

Bild 3

Beskrivning	Bild	§	Fel
Leksaker som ej är certifierade utifrån SS_EN 1176 i offentlig lektya	2	1176-1	C

Thormans Entreprenad tackar för förtroendet att ni valde att anlita oss för er lekplatsbesiktning.

Vid frågor eller oklarheter hör gärna av er.



Richard Lilja, Thormans Entreprenad

Felklassning:

A-Fel: Fel som kan medföra risk för allvarlig skada eller fel som kan medföra stor risk för mindre skada.

(Normalt krävs omedelbar åtgärd.)

B-Fel: Fel som kan medföra mindre risk för mindre skada eller fel som kan medföra stor risk för liten skada.

(Normalt bör åtgärd vidtagas snarast)

C-Fel: Fel som kan medföra liten risk för mindre skada eller fel som kan medföra mindre risk för liten skada.

(Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.)

OL: Ordningslagen; (SFS 1993:1617 3 kap. 5 §)

!: Besiktningsmans kommentarer.

Observera: Det åligger lekplatsens ägare/förvaltare att identifiera behov av åtgärd samt tidpunkt för denna åtgärd.

För att lämna synpunkter på certifikatinnehavarens verksamhet till certifieringsorganet

*SERENO Certifiering AB
Surbrunnsgatan 12
11427 Stockholm
Tel: 08 55695330*

Thormans Entreprenad AB, Låskolvsgatan 4 589 41 Linköping,
orgnr 556720-0745 013-465 99 60, www.thormans.se